



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

**Relatório INSP-2022-0030**

**BI-2022-0021**

## 1 – Dados gerais

### 1.1 - Inspeção

**Data:** 21/02/2022

**Hora:** 15h50

**Tipo:** Ação Direta

**Motivo da inspeção:** Seguimento

**Inspetor responsável:** Paulo M. Pires

**Outros inspetores da IRA:** João PRFB. Silva

#### **Descrição da inspeção:**

A inspeção foi realizada sem aviso prévio, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 30.º do anexo I do Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2021/A, de 8 de julho, no âmbito da campanha de inspeções a instalações de gestão de resíduos.

No local foi contactada a Coordenadora do estabelecimento, Márcia Oliveira, a qual forneceu os esclarecimentos necessários, facultou acesso à documentação relevante e acompanhou a visita às instalações.

*A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.*

### 1.2 – Empresa/entidade inspecionada

**Firma/nome:** Resiaçores - Gestão de Resíduos dos Açores, Lda

**NIPC/NIF:** 512097585

**Sede/morada:** Rua Salomão Levy - Lote 61- Parque Industrial

**Código Postal:** 9700-000

**Freguesia:** Porto Judeu

**Concelho:** Angra do Heroísmo

**Ilha:** Ilha Terceira

### 1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

**Nome:** Centro de Processamento de Resíduos e Valorização Orgânica da ilha do Pico - Resiaçores

**Endereço:** Mistérios de São João

**Código Postal:** 9950-042

**Freguesia:** São Caetano

**Concelho:** Madalena

**Ilha:** Ilha do Pico

**Atividade principal:** 38322 - Valorização de resíduos não metálicos

**Outras atividades:** 38321 – Valorização de resíduos metálicos; 38220 – Tratamento e eliminação de resíduos perigosos; 38211 – Tratamento e eliminação de resíduos inertes



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

**Período de funcionamento:** Das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00

**Licenciamento da atividade:** Alvará n.º 6/DRA/2020, válido até 30/06/2025

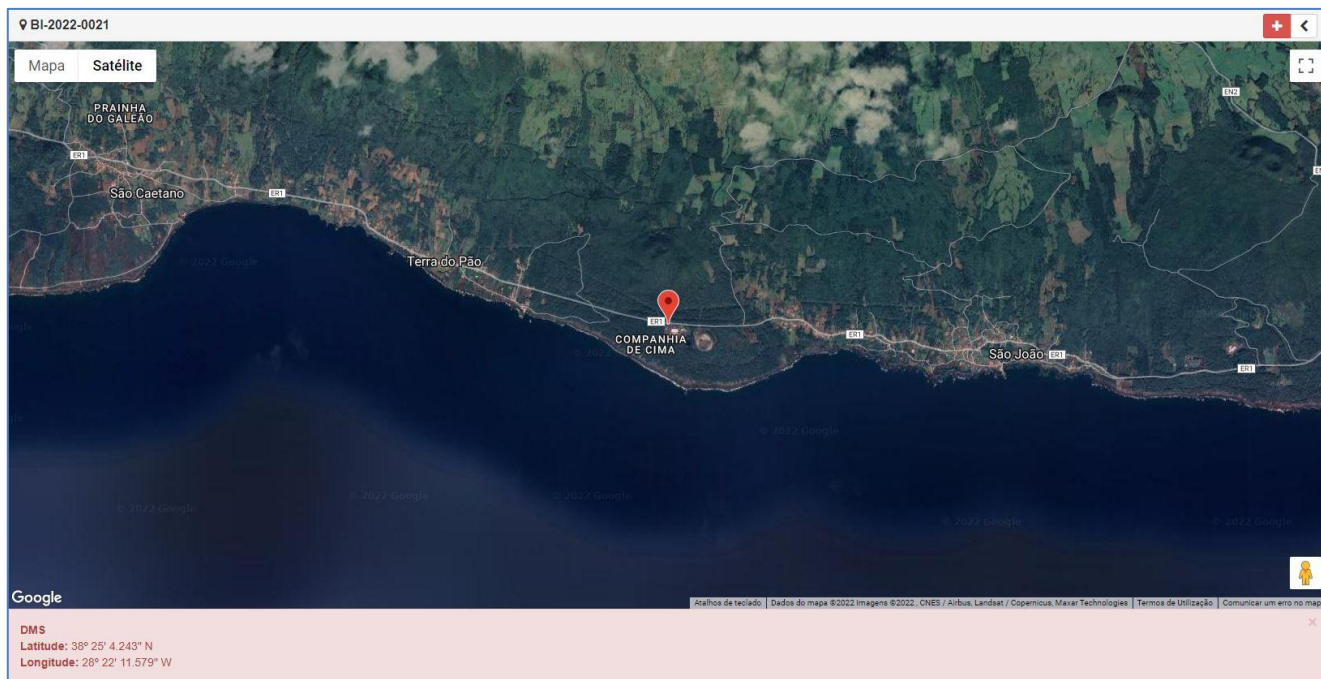


Figura 1.1: Localização do estabelecimento inspecionado.

## 2 – Situação observada

### 2.1 – Antecedentes

Na inspeção realizada ao estabelecimento em junho de 2021 (BI-2021-0057) foi detetada uma irregularidade relacionada com o incumprimento do Valor Limite de Emissão (VLE) para o parâmetro “Azoto Total”, estabelecido na licença de descarga de águas residuais titulada pelo alvará n.º AR/2020/70, válido até 15/09/2021. O estabelecimento foi notificado em janeiro de 2022 para regularização do incumprimento detetado, num prazo de 3 meses.

### 2.2 – Situação observada

À data da inspeção a licença de descarga de águas residuais tinha sido renovada, sendo titulada pelo alvará n.º AR/2021/90, válido até 25/08/2022. Sob o enquadramento deste novo alvará, o operador realizou uma primeira campanha de autocontrolo em 12/10/2021 (data da colheita da amostra) através de laboratório externo



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

---

acreditado. Nesta campanha verificou-se o incumprimento dos VLE dos parâmetros “Nitratos”, “Sulfuretos” e “Azoto total”. Face a estes resultados, o operador realizou trabalhos de limpeza e manutenção da estação de tratamento de águas residuais e procedeu a nova campanha de monitorização em fevereiro de 2022. À data da inspeção os resultados desta nova campanha ainda não tinham sido entregues pelo laboratório contratado.

Foram ainda identificados os seguintes aspetos a melhorar:

- a) Acondicionamento de resíduos no armazém de resíduos perigosos: verificou-se uma acumulação excessiva de vasilhame na mesma bacia de retenção (risco de queda para fora da bacia), bem como a existência de resíduos não identificados (figuras 2.1 e 2.2, respetivamente);
- b) Armazém de separação valorização orgânica: existiam vários pontos de depósito temporário de plástico no armazém de separação e valorização orgânica, sem a devida identificação dos resíduos (figura 2.3);
- c) Material absorvente para derrames: apenas possuía produto absorvente no armazém de resíduos perigosos, sendo também necessário instalar deste tipo de produto na zona de desmantelamento de veículos em fim de vida.



Figura 2.1: Armazenamento de resíduos líquidos.



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

---



Figura 2.2: Resíduos não identificados (armazém de resíduos perigosos).



Figura 2.3: Resíduos não identificados (armazém de separação e valorização orgânica).



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

---

### **3 – Irregularidades e infrações detetadas**

Considerando que ainda não tinha terminado o prazo para regularização da infração detetada na inspeção anterior, não se considerou como infração o incumprimento dos VLE na campanha realizada em outubro de 2021.

### **4 – Indicações e medidas adotadas**

**Indicações transmitidas:**

- a) Melhorar as condições de armazenamento no armazém de resíduos perigosos;
- b) Melhorar a identificação dos locais de armazenamento dos resíduos de plástico triados no pavilhão de separação e valorização orgânica;
- c) Instalar material absorvente de derrames na zona de desmantelamento de veículos em fim de vida.

**Medidas adotadas:**

- ☒ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☐ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☐ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.
- ☐ Outra: